

Σύντομη αναφορά στο σεισμό της 17ης Ιανουαρίου 1994

(Νόρθριτς, Λος Αντζελες)

των Π.Γ. Καρύδη και Ε.Α. Βουγιούκα

Ο σεισμός των Νόρθριτς, ήταν από τους ισχυρότερους που έπληξαν την περιοχή της Καλιφόρνιας. Εδώσε καταγραφές ισχυρών δονήσεων ασυνήθιστα υψηλές. Η παρουσίαση που ακολουθεί αποτελεί μία περιληφτή της διάλεξης που έγινε στο Εργαστήριο Αντισεισιμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π., στις 21 Φεβρουαρίου 1994, μετά την επιπρόφθι του Μανόλη Βουγιούκα από τη σεισμόπληκτη περιοχή. Την επίσκεψη αυτή είχε πραγματοποιήσει αμέσως μετά τον σεισμό, ως μέλος της διεθνούς ομάδας EEFIT που εδρεύει στην Αγγλία.

Εισαγωγή

Ο σεισμός συνέβη στις 4:31 το πρωί (τοπική ώρα) της Δευτέρας, 17 Ιανουαρίου 1994. Το επίκεντρό του καθορί-


στηκε -τελικά- στο προάστιο Ριζίντα (Reseda), που βρίσκεται δίπλα στο Νόρθριτς, προάστιο όπου είχε αρχικά τοποθετηθεί το επίκεντρο. Πρόκειται για πυκνοκατοικημένες περιοχές που ανήκουν στη βόρεια πλευρά του μείζονος Λος Αντζελες (Σχ.1). Το μέγεθος του σεισμού ήταν 6.6. Υπενθυμίζεται, για σύγκριση, ότι το αντίστοιχο μέγεθος του σεισμού της Λόδια Πριέτα (1989) ήταν 7.1, του Σαν Φερνάντο (1971) ήταν 6.7 και της Κορίνθου (1981) επίσης 6.7. Ας σημειωθεί ότι το Σαν Φερνάντο βρίσκεται δίπλα σχεδόν στο Νόρθριτς, έτοι πολλά δομήματα έχουν υποστεί και τους δύο σεισμούς, κάτι που δίνει πολλά συγχροτικά στοιχεία.

Ο σεισμός προήλθε από την διάρρηξη ενός άγνωστου μέχρι τώρα ρήγματος. Από τις καταγραφές προκύπτει ότι υπήρξαν δύο διαρρήξεις, με χρονική διαφορά 5 sec η μία από την άλλη. Η πρώτη ήταν κατά τη διεύθυνση B-N και η δεύτερη κατά A-D. Πρόκειται μάλλον για διαφορετικές διαρρήξεις του ίδιου ρήγματος, του οποίου η ύπαρξη ήταν μέχρι τώρα άγνωστη. Στο Σχ.1 αναγράφονται οι τιμές των μέγι-

στων εδαφικών επιταχύνσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή από το δίκτυο CSMIP. Οι τιμές είναι ποσοστά του g, ενώ το H σημαίνει οριζόντια (Horizontal) και το V κατακόρυφη (Vertical). Επίσης, στο ίδιο σχήμα παρουσιάζονται τα τοπωνύμια, και χαρακτηριστικά σημεία, στα οποία γίνεται αναφορά παρακάτω στο κείμενο.

Οι τιμές των επιταχύνσεων είναι ασυνήθιστα μεγάλες. Πολλά από τα καταγραφικά δργανα στάλθηκαν για έλεγχο, ο οποίος επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των τιμών αυτών. Οι τιμές αποδίδονται αφενός στο σχετικά μικρό εσπιακό βάθος (γύρω στα 15 km), αφετέρου στο ιδιότυπο ανάγλυφο της περιοχής, εξειδίκευσης του οποίου αποβλέπεται συμβολές σεισμικών κυμάτων έδωσαν ισχυρά τοπικά μέγιστα. Στην επικεντρική περιοχή ανατύχθηκε ένταση μέχρι και X, της κλίμακας MM (Modified Mercalli).

Αν και οι ανθρώπινες απώλειες δεν ήταν μεγάλες (περίπου 60 νεκροί), ο σεισμός θεωρείται ο καταστρεπτικότερος στην ιστορία των Η.Π.Α., καθώς το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που προξενήθηκαν, εκτιμάται ότι θα

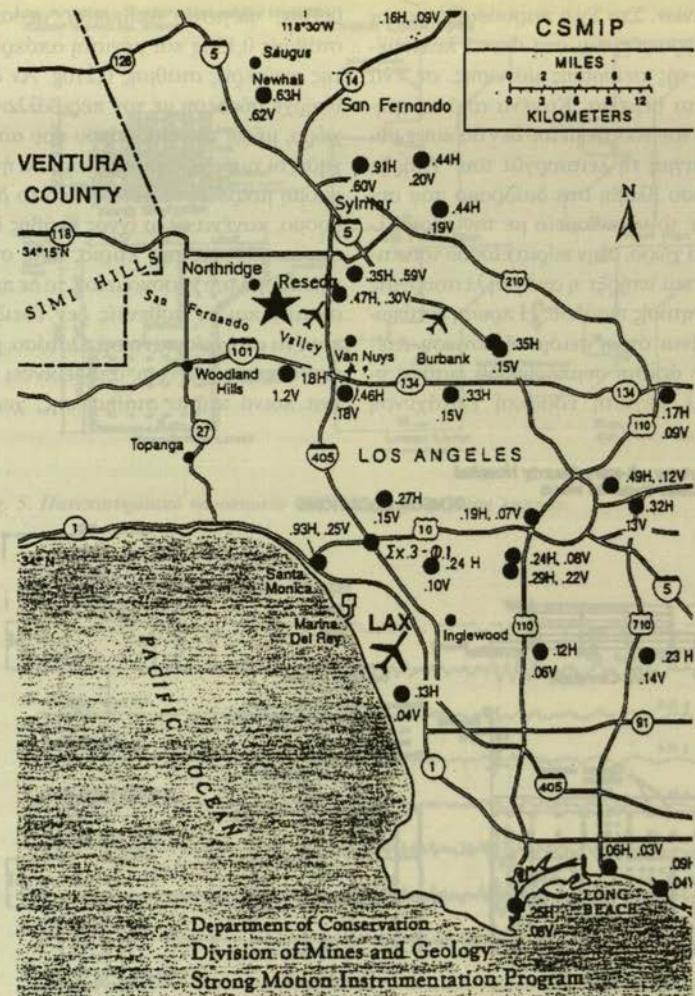

Σχ. 1. Επικεντρική περιοχή με τιμές μέγιστων εδαφικών επιταχύνσεων από το δίκτυο CSMIP.

υπερβεί τα 30 δις δολλάρια (έναντι 15 δις που απαιτήθηκαν ύστερα από το σεισμό της Λόμα Ποιέτα (1989) και 1 δις ύστερα από τον σεισμό του Σαν Φερνάντο (1971)). Το μεγάλο αυτό κόστος, οφειλεται, κατά κύριο λόγο, στις ζημιές που προξενήθηκαν στα δίκτυα, οι οποίες ήταν πρωτοφανείς, ενώ τα κτίρια, ιδίως τα σύγχρονα, επέδειξαν καλή συμπεριφορά, εκτός από μερικές χαρακτηριστικές εξαιρέσεις.

Καταγραφές επιταχύνσεων

Ελεύθερο πεδίο (Σχ.2)

Στο Σχ.2α παρουσιάζονται οι εδαφικές επιταχύνσεις από το σταθμό Ταρζάνα (Tarzana), 7 km νότια από το επίκεντρο, όπου εναλλασσόμενες ε-


πιταχύνσεις πάνω από 1g διάρκεσαν 7-8 sec, με μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση 1.8g. Και οι τρεις συνιστώσες είχαν επιταχύνσεις πάνω από 1g.

Στο Σχ.2β παρουσιάζονται οι εδαφικές επιταχύνσεις από το σταθμό Αρλέτα (Arleta), 9km ανατολικά από το επίκεντρο, με μέγιστες τιμές 0,35g οριζόντια και 0,59g κατακόρυφη. Στο Σχ.2γ παρουσιάζονται οι εδαφικές επιταχύνσεις από το σταθμό Σιλμάρ (υπαίθριο πάρκιν), 15 km βόρεια από το επίκεντρο, με μέγιστες τιμές 0,91g οριζόντια και 0,60g κατακόρυφη.

Σταθμός, σε απόσταση 19 km βόρεια από το επίκεντρο, κατέγραψε επιταχύνσεις μεγαλύτερες από 0.6 g ανά συνιστώσα, ενώ σταθμός σε απόσταση 30 km, επίσης βόρεια από το επίκεντρο, κατέγραψε οριζόντια επιτάχυνση 0,59g και κατακόρυφη 0,25g, καταγραφές που είναι αισιοδούλιες για τέτοιες αποστάσεις.

Κατασκευές


Το νέο νοσοκομείο «Όλιβ Βιού» στο Σιλμάρ, στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο, οικοδομήθηκε, ύστερα από τον ομώνυμο σεισμό του 1971, προς αντικατάσταση του γνωστού νοσοκομείου που είχε πάθει τότε σημαντικότατες ζημιές. Είναι ίσως το μοναδικό κτίριο στον κόσμο που έχει κατασκευασθεί με φέροντα οργανισμό από διατηρητικά τοιχώματα κατασκευασμένα από μεταλλικές πλάκες και οπλισμένο σκυρόδεμα, που παρουσιάζει πρακτικά απεριόριστη σεισμική αντίσταση. Στη

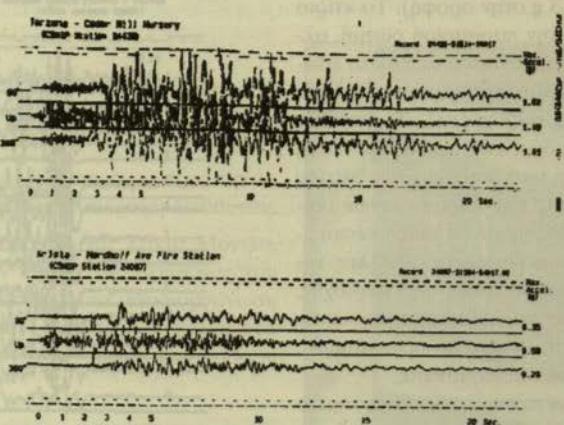

Σχ. 2. Καταγραφές ελεύθερου πεδίου α) από το σταθμό Ταρζάνα β) από το σταθμό Αρλέτα.



Φωτ. 1. Το νέο νοσοκομείο «Ολιβ Βιού» στο Σιλμάρι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του: Φέρων οργανισμός

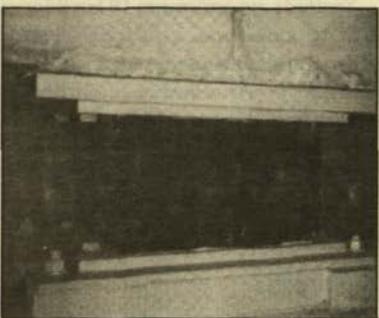

Φωτ. 2. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο USC: Λεπτομέρεια της σεισμικής μόνωσης στο θεμέλιο.

Φωτ.1 φαίνεται ο φέρων οργανισμός του, (φωτογραφία από τη φάση κατασκευής του). Στο Σχ.3 παρουσιάζεται σκαρίφημα του φορέα με τις θέσεις των καταγραφικών του οργάνων. Στο Σχ.4 παρουσιάζονται οι καταγραφές. Παρατηρείται ισχυρότατη διέγερση στη βάση (μέγιστο 0,9 g) και «ξωπρωγματικές» καταγραφές της απόκρισής του.(2,3 g στην οροφή). Το κτίριο δεν έπαθε την παραμικρή ωφελή, αλλά, όπως ήταν αναμενόμενο, στο εσωτερικό του καταστράφηκαν τα πάντα, εξοπλισμό, παροχές κτλ.. Το γεγονός αυτό και μόνο, εκτός από την οδική απομόνωση του νοσοκομείου, εξατίας κατάρρευσης των παρακείμενων οδικών κόμβων, το έθεσε εκτός λειτουργίας επί αρκετές ημέρες. Άλλες νοσοκομειακές μονάδες της περιοχής, παρόλο που δεν διέθεταν τόσο «αντiseισμικούς» φέροντες οργανισμούς, λειτούργησαν συντομότατα.


Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο USC κατασκευάστηκε με τη σύγχρονη τεχνική της σεισμικής μόνωσης. Στο Σχ.5 παρουσιάζεται σκαρίφημα του φορέα με τις θέσεις των καταγραφικών

οργάνων. Στο Σχ.6 παρουσιάζονται οι καταγραφές, και στη Φωτ.2 λεπτομέρεια της σεισμικής μόνωσης. σε ένα από τα θεμέλια. Κανένα από τα τμήματα του νοσοκομείου δεν διέκοψε σύτε στιγμή τη λειτουργία του. Υπήρξε ωστόσο βλάβη στο διάδρομο που συνέδεε το νοσοκομείο με τον περιβάλλοντα χώρο, στην κύρια είσοδο του κτιρίου και υπήρξε η ανάγκη λειτουργίας βιοηθητικής εισόδου. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι η σεισμική μόνωση επέδειξε άριστη συμπεριφορά, καθώς υπήρξε μέγιστη εδαφική επιτάχυνση

0,375g, μέγιστη απόκριση μεσαίας στάθμης 0,130g και μέγιστη απόκριση της ανώτερης στάθμης 0,210g. Αν δεν υπήρχε σύνδεση με τον περιβάλλοντα χώρο, μέσω του διαδρόμου που αστόχησε, οι τιμές των αποκρίσεων θα ήταν ακόμη μικρότερες. Εκτός από το διάδρομο, κανένα άλλο ίχνος βλάβης δεν παρουσιάστηκε στο κτίριο, ούτε στον εξοπλισμό του νοσοκομείου, το δε πρωτικό και οι ασθενείς δεν έδειξαν κανένα στοιχείο πανικού. Ωστόσο, μία επιθεώρηση τριγύρω, αποδεικνύει ότι ένα κοινό κτίριο στάθμευσες, χωρίς

Sylmar - 6-story County Hospital
(CMU Station No. 24814)


SENSOR LOCATIONS

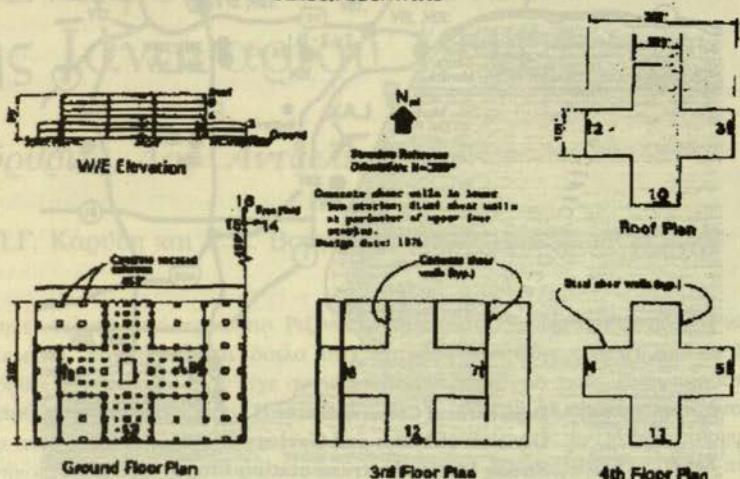


Σχήμα 3. Νοσοκομείο «Ολιβ Βιού» στο Σιλμάρι: Φορέας και θέση ληπτών.

Sylmar - 6-story County Hospital
(CMU Station No. 24814)


Incident Date 24/11/1994 00:01:17.02

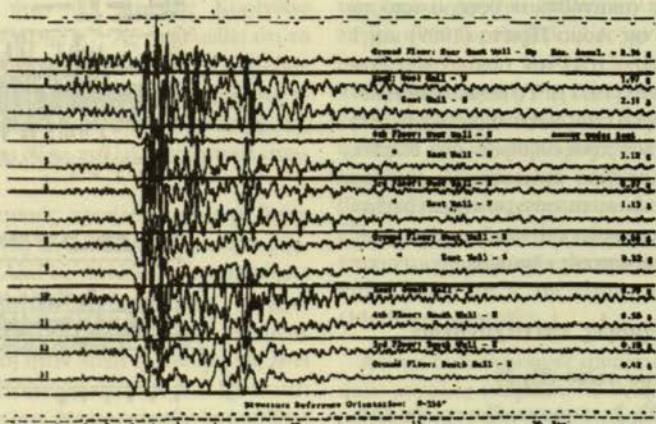

Σχήμα 4. Νοσοκομείο «Ολιβ Βιού» στο Σιλμάρι: Καταγραφές.

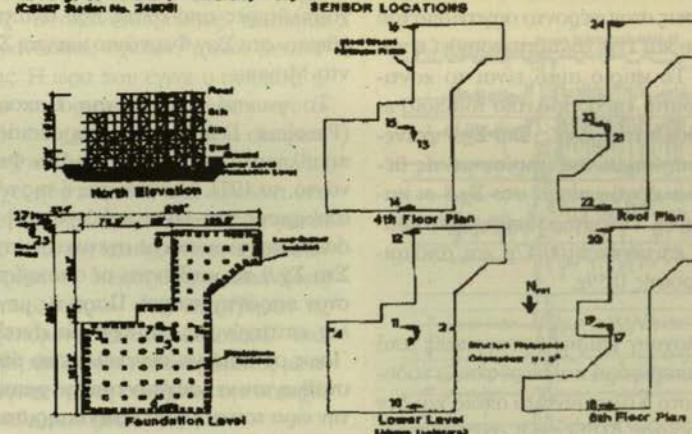

Σχ. 5. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο USC: Φορέας και θέση ληπτών.

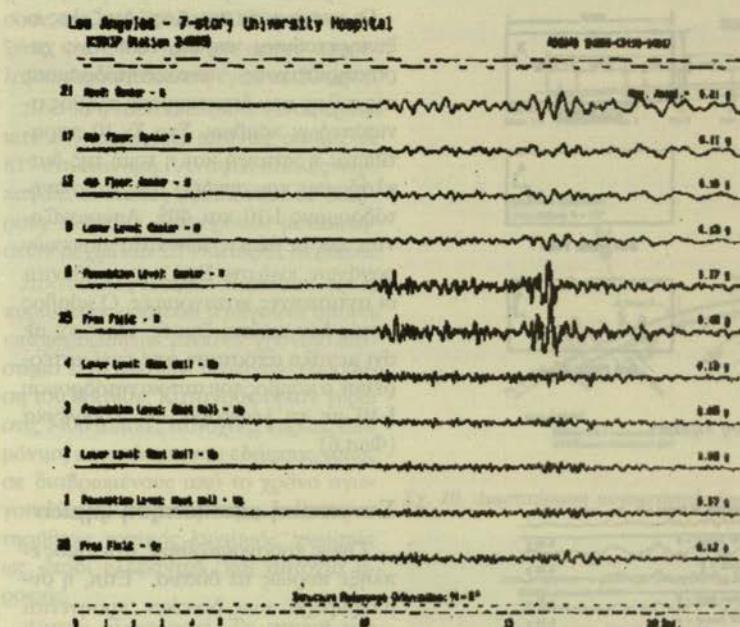


Σχ. 6. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο USC: Καταγραφές.

σύστημα σεισμικής μόνωσης, σε απόσταση λίγων μέτρων από το νοσοκομείο, επίσης δεν παρουσίασε ούτε ρωγμή. Επίσης, η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση, παρότι δεν ήταν μικρή, ήταν αισθητά μικρότερη από τις αντίστοιχες που διέγειραν άλλα κτίρια. Το γεγονός αυτό πρέπει να μας κάνει να διαπορίσουμε κάποια επιφύλαξη, ύστερα από τον ενδεχόμενο αρχικό ενθουσιασμό μας, δύσον αφορά τη σεισμική μόνωση, περιμένοντας περισσότερα πειραματι-


κά στοιχεία, ιδιαίτερα ως προς την απόκριση στην κατακόρυφη διεύθυνση.

Το νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα, κτίριο των αρχών της δεκαετίας του 1960, υπέστη κάποια αποδιοργάνωση στους τοίχους του ισογείου και σε ένα γωνιακό στύλο μεσαίου ορόφου (Φωτ.3).


Η λειτουργία του νοσοκομείου συνεχίστηκε κανονικά, παρά τις εργασίες αποκατάστασης που ξεκίνησαν αμέσως. Από το κτίριο αυτό δεν υπάρχουν

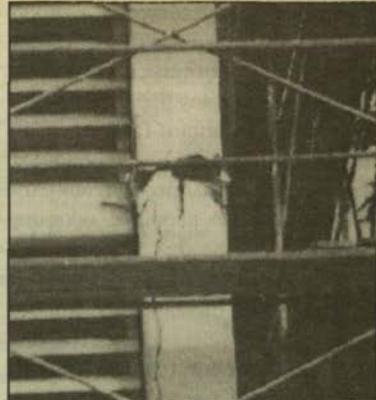

Φωτ. 3. Νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα: Βλάβη σε γωνιακό στύλο μεσαίου ορόφου.

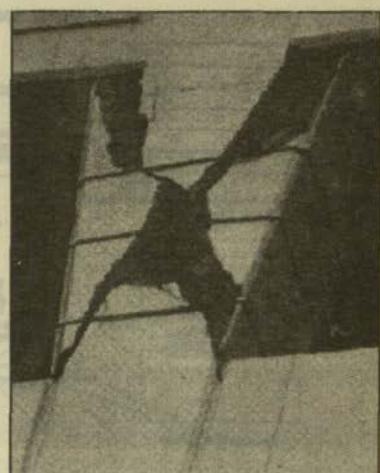

Φωτ. 4. Ξενοδοχείο στη Σάντα Μόνικα: Βλάβη σε «κοντά υποστυλώματα» μεσαίου ορόφου.

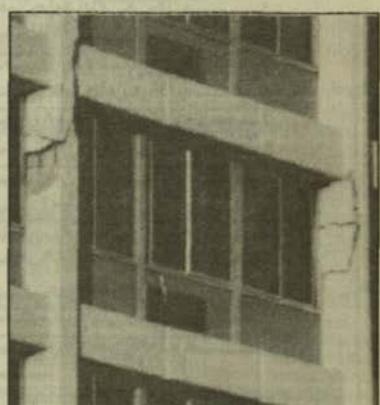

Φωτ. 5. Ξενοδοχείο στο Σαν Φερνάντο: Βλάβη σε υποστυλώματα μεσαίου ορόφου.

καταγραφές της απόκρισης, ωστόσο στην περιοχή της Σάντα Μόνικα καταγράφηκαν ισχυρότατες επιταχύνσεις και παρουσιάστηκαν βλάβες σε αρκετά πολυώροφα κτίρια. Πολυτελές ξενοδοχείο στην παραλία παρουσίασε χαρακτηριστικές βλάβες «κοντών υποστυλωμάτων» σε μεσαίους ορόφους (Φωτ.4).

Γνωστό ξενοδοχείο στο Σαν Φερνάντο, πολύ κοντά στο επίκεντρο, παρουσίασε επίσης βλάβες στα υποστυλώματα μεσαίου ορόφου (Φωτ.5). Στον ομώνυμο σεισμό του 1971, το ίδιο ξενοδοχείο είχε παρουσιάσει ομηρικές βλάβες στο ισόγειο που ήταν τότε πυ-

λωτή. Είχαν τότε γίνει γενικότερες ενισχύσεις στον φρέοντα οργανισμό του κτιρίου και είχε ακαμπτοποιηθεί η πυλωτή. Το κτίριο αυτό είναι το κοντινότερο στο επίκεντρο από το οποίο υπάρχουν καταγραφές. Στο Σχ.7 φαίνεται σκαρίφημα του κτιρίου με τις θέσεις των οργάνων και στο Σχ.8 οι καταγραφές. Παρατηρούνται τιμές εδαφικής επιταχύνσης $0.47g$ και απόκρισης οροφής $0.59g$.


Υπάρχουν επίσης καταγραφές από τη συμπεριφορά πολυώροφου ξενοδοχείου στο Χόλυγουντ, το οποίο και δεν παρουσίασε βλάβες. Οι σχετικά υψη-

λές τιμές των επιταχύνσεων είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που αναπτύχθηκαν στο Σαν Φερνάντο και στη Σάντα Μόνικα.

Το γνωστό φράγμα στο Πακοϊμά (Pacoima Dam), είχε παρουσιάσει προβλήματα στο σεισμό του Σαν Φερνάντο, το 1971. Η καταγραφή της τότε απόκρισής του, είναι πολύ γνωστή σε δύσους αιχολούνται με σχετικά θέματα. Στο Σχ.9 παρατίθενται οι αποκρίσεις στον παρόντα σεισμό. Παρά τις μεγάλες επιταχύνσεις, το φράγμα άντεξε. Ίσως σε αυτό να συνετέλεσε το ότι η στάθμη του νερού ήταν αρκετά χαμηλή την ώρα του σεισμού. Χαρακτηριστικό είναι ότι η οδική πρόσβαση στο φράγμα διακόπηκε για αρκετές ημέρες, καθώς έγιναν μεγάλες κατολισθήσεις στον δρόμο που οδηγεί εκεί.

Οι μεταφορές στο Λος Άντζελες εξυπηρετούνται κυρίως, από τους χαρακτηριστικούς αυτοκινητόδρομους της πόλης που δημιουργούν πλήθος ανισόπεδων κόμβων. Στο Σχ.10 παρατίθεται η κάπωψη και η τομή της διακλάδωσης που συνδέει τους αυτοκινητόδρομους I-10 και 405. Απεικονίζονται και οι θέσεις των καταγραφικών οργάνων, ενώ στο Σχ.11 παρατίθενται οι αντίστοιχες καταγραφές. Ο κόμβος αυτός δεν υπέστη ζημιές. Ωστόσο, σε όχι μεγάλη απόσταση από εκεί κατέρρευσε ο κόμβος του αυτοκινητόδρομου I-10 με τη λεωφόρο Λα Τσιενέγκα (Φωτ.6)

Σχ. 7. Ξενοδοχείο στο Σαν Φερνάντο: Φορέας και θέση ληπτών.

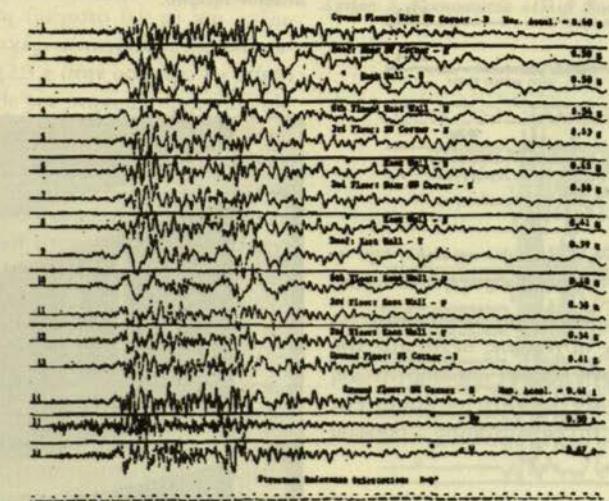

Σχ. 8. Ξενοδοχείο στο Σαν Φερνάντο: Καταγραφές.

Συνοπτική επισκόπηση ζημιών

Όπως προαναφέρθηκε, ο σεισμός έπληξε κυρίως τα δίκτυα. Έτσι, η συμπεριφορά των δικτύων προηγείται στην παρουσίαση.

Ζημιές σε δίκτυα.

Οδικό δίκτυο. Κατέρρευσαν 18 γέφυρες σε κόμβους με μεγάλη κυκλοφορία. Μέσα σε τέσσερες ώρες, υπήρχαν παρακάμψεις με σηματοδότηση, έστω και πρόχειρη. Το πρώτο του σεισμό δεν υπήρξε πρόβλημα, καθώς πολλοί δεν κυκλοφόρησαν στους δρόμους. Από την επομένη δύως άρχισαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία θα διαρκέσουν πολύ, καθώς η αποκατάσταση των ζημιών δεν θα έχει ολοκληρωθεί ποτέ περάσουν αρκετοί μήνες. Υπενθυμίζεται ότι το Λος Άντζελες πρακτικά δεν έχει σύστημα μέσων μα-

ζυκής μεταφοράς και η κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους αποτελεί τον μοναδικό, σχεδόν, τρόπο μετακίνησης. Η ώρα που έγινε ο σεισμός, ήταν ο καθοριστικός παράγων που υπήρξε ένας μόνο νεκρός από όλες αυτές τις καταρρεύσεις.

Έχει ήδη εκδοθεί, από αριμόδια επιτροπή της ASCE, και το πόρισμα για το κύριο αίτιο της κατάρρευσης ορισμένων γεφυρών: οι διαφρονικές μετακινήσεις των ακροβάθμων τους υπερέβησαν τις επιτρεπόμενες κατασκευαστικά, έτσι συνέβη πτώση του καταστρώματος με ανατρέψευτη, στη συνέχεια, την αισθοχία των πυλώνων (Φωτ 7).


Σιδηροδρομικό δίκτυο. Αμαξοστοιχία με 16 βαρύδια που περνούσε από το Northridge την ώρα του σεισμού εκπροχάστηκε, με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν στο περιβάλλον 8000 γαλόνια οξεώς και 2000 γαλόνια αργού πετρελαίου. Αποκατάσταση έγινε σε 20 ώρες.

Δίκτυο φυσικού αερίου. Αναφέρθηκαν 861 αισθοχίες, από τις οποίες οι 817 στη διανομή. Αναψαν πολλές πυρκαγιές, οι οποίες οφείλονταν σε διαρροές αξετίας διαφορικών μετακινήσεων μέχι και 20 εκατοστά περίπου.


Δίκτυο ύδρευσης. Έσπασαν τρείς κύριοι τροφοδοτικοί αγωγοί, οι οποίοι επιδιορθώθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα 2-10 ημερών. Ξανάγινε χλωρίωση του δικτύου. Καταγράφηκαν γύρω στις 1400 τοπικές αισθοχίες, κυρίως από μόνιμη μετακίνηση του εδάφους, ιδίως σε διαβρωμένους από το χρόνο αγωγούς. Σε κυλινδρικές δεξαμενές παρατηρήθηκε τοπικός λυγισμός, γνωστός ως «πόδι ελέφαντα», και αισθοχία οροφής.

Δίκτυο ηλεκτρικού. Τη στιγμή του σεισμού 2.500.000 παροχές έμειναν χωρίς ρεύμα. Από αυτές, 1.500.000 είχαν επανέλθει σε λειτουργία μέσα σε 90 λεπτά, ενώ τρείς μέρες αργότερα έμειναν ακόμη χωρίς ρεύμα 7.500 παροχές. Οι βλάβες παρατηρήθηκαν κυρίως στη διανομή, ενώ το δίκτυο μεταφοράς (μετά την εμπειρία του σεισμού του San Fernando το 1971 και τις ενισχύσεις που έγιναν τότε) άντεξε.


Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Υπήρξε χάος τις πρώτες ώρες, λόγω της υπερφρότητης των γραμμών (εκαπονταπλάσια κίνηση από τη συνηθισμένη). Σημειώθηκαν σοβαρές βλάβες στο σύστημα ψύξης, οι οποίες θα έπαιζαν μοι-

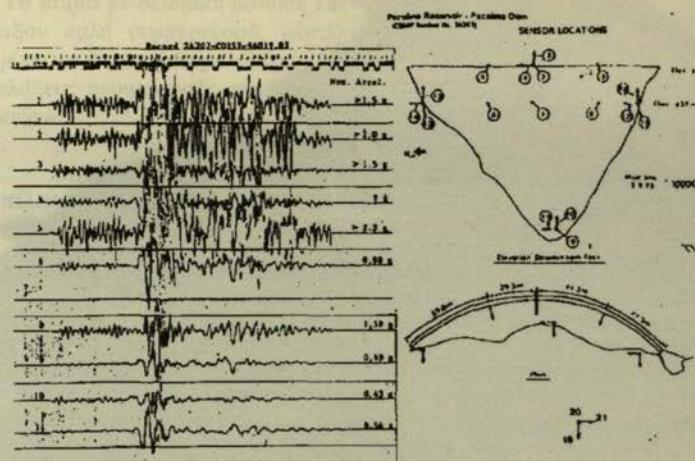

Σχ. 9. Φωγάδα στο Παχούμι: Καταγραφές και θέση ληπτών.

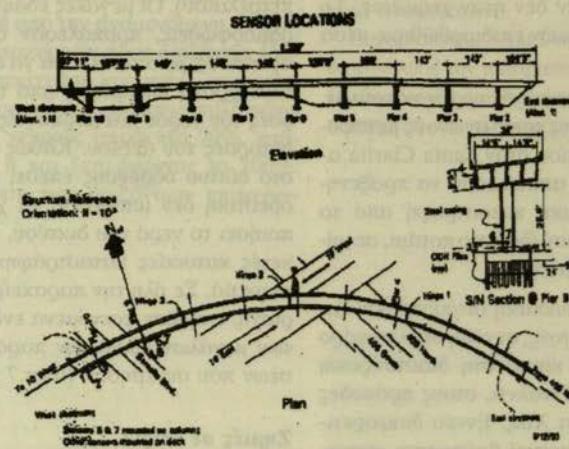

Σχ. 10. Διασταύρωση αυτοκινητοδρόμου I-10 με 405. Φορέας και θέση ληπτών

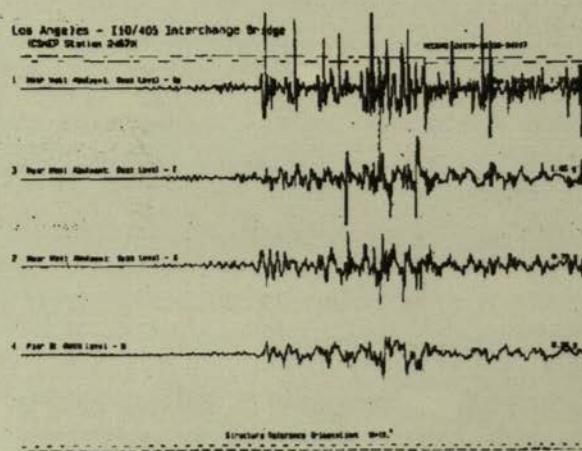

Σχ. 11. Διακλάδωση αυτοκινητοδρόμου I-10 με 405: Καταγραφές.



Φωτ. 6. Κατάρρευση αυτοκινητοδόμου I-10 επί της λεωφόρου Λα Τσιενέγκα.

ραίο ρόλο αν δεν ήταν χειμώνας. Το 70% των ζημιών επιδιορθώθηκε μέσα σε 24 ώρες

Δίκτυο μεταφοράς υγρών κανούμαν. Ενας από τους τρεις αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου στην Santa Clarita αστόχησε, με αποτέλεσμα να προξενήθει οικολογική καταστροφή από το σχηματισμό κηλίδας στο ποτάμι, σε μήκος 20 χιλιομέτρων.

Μία εντυπωσιακή συγκέντρωση ζημιών σε αγωγούς, συνέβη στη λεωφόρο Μπαλιμπά, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Ρινάλντη, στους πρόποδες των Γρανάδα Χιλ. Εννέα διαφορετικοί κύριοι αγωγοί βρίσκονται συγκεντρωμένοι εκεί (τρεις φυσικού αερίου, τρεις νερού, δύο αποχέτευσης και ένας

πετρελαίου). Οι μεγάλες εδαφικές παραμορφώσεις, προκάλεσαν αστοχίες σε αυτούς, με αποτέλεσμα να συμβούν ταυτόχρονα πλημμύρες από τις διαρροές του νερού και πυρκαγιές από τις διαρροές του αερίου. Καθώς η πίεση στο δίκτυο ύδρευσης έπεσε, η πυροσβεστική δεν μπορούσε να χορηγούμενης το νερό του δικτύου, έτσι αρκετές κατοικίες καταστράφηκαν από πυρκαϊά. Σε όλη την παρακέμενη περιοχή, υπήρξαν φαινόμενα ενδεικτικά των μεγάλων εδαφικών παραμορφώσεων που συνέβησαν (Φωτ. 7 και 8).

Ζημιές σε κτίρια.


Ο σεισμός έπληξε μια ευρεία αστική περιοχή. Καταγράφηκαν 184 κτίρια



Φωτ. 7. Παραμένουσα σχετική μετακίνηση γέφυρας και αρχοβάθρου περίπου 0,60 m σε απόσταση λίγων μέτρων από περιοχή μαζικής αστοχίας δικτύων υπογείων αγωγών.

που, άν δεν κατέρρευσαν από το σεισμό, έπρεπε να κατεδαφισθούν. Άλλα 5564 παρουσίασαν ελαφρότερες βλάβες. Η τελική αποτίμηση των ζημιών θα ολοκληρωθεί μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.


Τα κτίρια μπορούν να καταταχθούν σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν οικοδομήθηκαν πριν ή μετά το 1971. Αυτό, γιατί μετά τον σεισμό του Σαν Φερνάντο, το 1971, έγινε δραστική αναθεώρηση του αντισεισμικού κανονισμού UBC. Οι ζημιές συνέβησαν κυρίως, στα πριν από το 1971 κτίρια, με εξαίρεση τα κτίρια πάρκων. Υπέφεραν κατά σειρά τα ξύλινα κτίρια, αυτά με φέροντα οργανισμό από τοιχοποιία, και αυτά με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα ξύλινα επλήγησαν σε αρκετές περιπτώσεις και από πυρκαϊά, όπως προαναφέρθηκε. Δεν

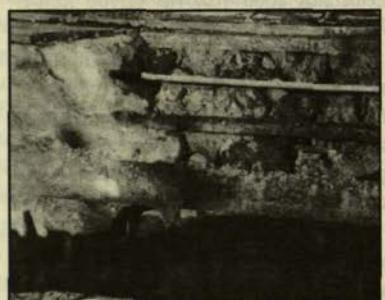

Φωτ. 8. Εννέα διαφορετικά δίκτυα υπόγειων αγωγών παρουσίασαν αστοχίες εξαιτίας των μόνιμων μεγάλων εδαφικών παραμορφώσεων της περιοχής.

αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Τα πολυώρφα πάρκαν, αποδείχτηκαν ως μία κατηγορία κτιρίων πολύ ευπαθής, ιδιαίτερα αυτά που ήταν προκατασκευασμένα, ακόμη και τα πλέον σύγχρονα. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην χαμηλής στάθμης διατιθέμενη πλαστικότητα των συνδέσεων μεταξύ των προκατασκευασμένων μελών, σε σύγκριση με την αυξημένη απάτηση πλαστικότητας του συγκεκριμένου σεισμού. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση ήταν αυτή του προκατασκευασμένου σπουδαστικού πάρκου του Πανεπιστημίου του Νόρθριτς, που κατέρρευσε σε έναν μετασεισμό, παρέχοντας το θέαμα των στύλων που ανέπτυξαν θαυμαστή αλλά άχρηστη πλαστικότητα σε κάμψη (Φωτ. 9). Προβλήματα παρουσιάστηκαν σε όλα τα

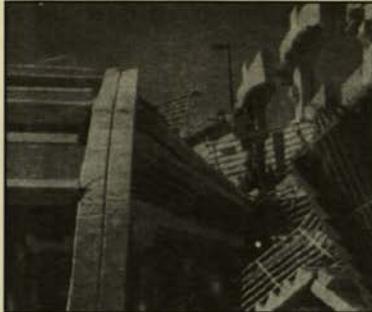

Φωτ. 9. Πολυώροφο προκατασκευασμένο πάρκιν στο Νόρθριτς. Κατάρρευση ύστερα από μετασεισμό.

προκατασκευασμένα πάρκιν της μείζονος επικεντρωικής περιοχής. Στα πάρκιν συμβατικής κατασκευής πλαισιούσι-
στήκαν προβλήματα από το συνδυασμό
εύκαμπτου ορόφου και κοντού υποστυ-
λώματος (Φωτ. 10).

Τα «κανονικά», σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς κτίρια, επέδειξαν σαφώς καλυτερή συμπεριφορά από τα υπόλοιπα.


Η ύπαρξη οριζόντιων διαφραγμάτων έπαιξε παντού θετικό ρόλο.

Τα κτίρια με σεισμική μόνωση επέδειξαν καλή συμπεριφορά, ωστόσο πρέπει να δαπηδήσουμε κάποιες επιφυλάξεις, περιμένοντας περισσότερα σπουδέια.

Επίλογος

Ο σεισμός αυτός έδωσε πολυάριθμες και καλής ποιότητας καταγραφές, οι οποίες θα παράσχουν πολυτιμότατα επιστημονικά σημειτεράσματα, τόσο σπρι περιοχή της Τεχνικής Σεισμολογίας, όσο και των Αντισεισμικών Κατασκευών, ιδιαίτερα για τη μελέτη της σημερινφοράς κατασκευών με σεισμική μόνωση.

Η διάρκεια της ισχυρός δόνησης του σεισμού (10 έως 15 sec) ήταν λίγο μικρότερη από την αναμενόμενη. Η σχέση: «κατακόρυφη προς οριζόντια εδαφική επιτάχυνση κορυφής», κυμάνθηκε σε αρκετές περιπτώσεις, πολύ πάνω από το γενικώς αποδεκτό 70%, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας το 100%. Η μέγιστη των οριζόντιων επιτάχυν-

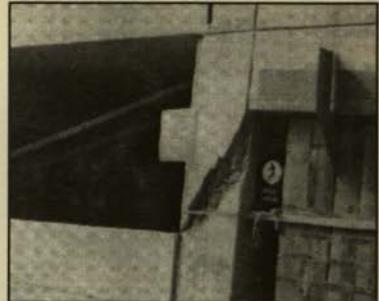

Φωτ. 10. Βλάβες από λειτουργία «κοντού υποστυλώματος» σε κτίριο πάγκων. Εκτός από την αποκατάσταση των βλαβών δημιουργήθηκαν αραιοί για να αποφευχθεί αντίτοιχο πρόβλημα σε μελλοντικό σεισμό.

σεων, όσο απομακρυνόμαστε από το επίκεντρο, είναι μικρότερη από ότι γενικά αγαπεύονται.

Ενχαριστούμε θερμά την EEFIT που διοργάνωσε την μετάβαση και το EERI (Καλιφόρνια) που παρέστη επιτόπου υποστήσει και πλοοκούσση.